

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
<<ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>>
ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
(<<ՔԾՓԿ>> ԲԲԸ)



Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԼԻՑԵՆԶԻԱ 13527

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ՎԱՅՔ, ԱՇՈՏ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑ № 4
ՀԱՍՑԵՈՎ 10-003-0015-0037 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ
ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ



ԵՐԵՎԱՆ - 2025

«ՔՄՓԿ» ԲԲԸ
Ելք 13 / 64
« 07 » 07 2025 թ.

«Հաստատում եմ»



«ՔՄՓԿ» ԲԲԸ

Գլխավոր տնօրեն՝

Ա. Գյուլիսայան

2025 թ.

Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, քաղաք Վայք, Աշոտ Թովմասյանի փողոց № 4 հասցեով
10-003-0015-0037 կադաստրային ծածկագրով հողամասում տեղակայված
թիվ 1 մանկապարտեզի համալիրի մասնաշենքերի
տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ**

Աշխատանքը կատարվել է Վայքի համայնքապետարանի, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մ. Մաթևոսյանի և «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲԸ-ի ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ա. Գյուլիսայանի միջև կնքված № ՎՀ-ԳՀԾԶԲ-05/25 առ 09.06.2025 թ. պայմանագրի և դրան հիմք ընդունելով 12.06.2025 թ. համաձայնագրի համաձայն:

Տեխնիկական հետազննության շրջանակներում կատարվել է նշված համալիրի մասնաշենքերի դիտողական և գործիքային ուսումնասիրություն:

Հետազննությունն իրականացվել է «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի, «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» ՀՀՇՆ 20-06-2014 նորմերի, «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և վկայագրավորման (անձնագրավորման) մեթոդական ցուցումներ»-ի № 1 հավելվածի և «Շենքերի ու շինությունների վկայագրավորման (անձնագրավորման) մեթոդական ցուցումներ»-ի № 2 հավելվածի համաձայն:

Կառույցի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրությունները որոշվել են ընտրանքային մոտեցմամբ, չքայքայող եղանակով, «Շմիդտ» տիպի ստուգաչափով, ԳՈՍՏ 22690-88 «Բետոններ. Ամրության որոշում մեխանիկական մեթոդով» ՀՀ Ազգային ստանդարտի պահանջներին համապատասխան:

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի համաձայն դիտարկվող շենքի տարածքը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում, որտեղ սահմանված առավելագույն հորիզոնական արագացումը $A_{max} = 0,3 g$ (ՀՀՇՆ 20.04-2020, ըստ հավելված 1-ի):

Մանկապարտեզի համալիրը բաղկացած է 2 հարկանի ու մեկ հարկանի դաստիարակչական և կենցաղասպասարկման միահարկ, ընդհանուր թվով 3 առանձին մասնաշենքերից:

Դաստիարակչական երկու հարկանի և կենցաղասպասարկման մասնաշենքերը նախագծվել և կառուցվել են 7 բալ սեյսմիկ հաշվարկով մշակված նախագծով և իրենց կոնստրուկտիվ լուծումներով չեն բավարարում այժմյա գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի պահանջներին:

Դաստիարակչական միահարկ մասնաշենքը իրականացվել է 2015 թվականին, տվյալ ժամանակ գործող ՀՀՇՆ II-6.02-2006 նորմերին համապատասխան:

Մանկապարտեզի համալիրի մասնաշենքերի նկարագրումները և զննման արդյունքները բերված են ստորև առանձին-առանձին:

Դաստիարակչական երկու հարկանի մասնաշենքը

Այն թեք տեղանքի հարթեցված տեղամասում 1960-ական թվականների վերջում տիպային նախագծով իրականացված, հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով, $\approx 12,4 \times 18,5$ մ արտաքին եզրաչափերով 2 հարկանի, հասարակական գործառնական նշանակության առանձին կառույց է (նկ. 1):



նկ. 1 Մասնաշենքի ընդհանուր տեսքը

Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է 3 երկայնական ու 4 լայնական կրող պատերով և միջհարկային ծածկերով:

Մասնաշենքի ձախ կողաճակատի արտաքին երկայնական պատը և դրան հարակցող ներքին երկայնական պատը ստեղծում են դրանց միջև $\approx 1,7$ մ լայնությամբ միջանցք, ընդ որում ներքին երկայնական պատն ընդհանուրվում է սանդղավանդակի տեղամասում, որտեղ այն շարունակվում է $\approx 1,3$ մ առանցքային շեղումով:

Պատերի հիմքերը ժապավենային են, խամքարաբետոնից ու միաձույլ երկաթբետոնից:

Պատերն իրականացված են տուֆաքարի «միդիս» տիպի շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ:

Պատերի որմածքում իրագործված են միաձույլ երկաթբետոնե միջուկներ և գոտիներ:

Պատերում բացվածքների բարավորները միաձույլ երկաթբետոնից են:

Մասնաշենքի ծածկն ու վերնածածկն իրականացված են հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերով, միջանցքում՝ միաձույլ երկաթբետոնից:

Սանդղավանդակը լուծված է պողպատե թեքահեծաններով, երկաթբետոնե հատավոր աստիճաններով և միաձույլ երկաթբետոնե աստիճանահարթակով:


Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծալեղային համակարգով, պողպատե թիթեղից ծածկույթով, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ:

Զննմամբ պարզվեց հետևյալը՝

- Կառույցն իր ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ լուծումներով չի բավարարում գործող ՀՀՇՆ 20.04-2020 նորմերի պահանջներին, մասնավորապես հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալերից ծածկերը, հորիզոնական հարթություններում չեն ապահովում կոշտ սկավառակների աշխատանքը:
- Մասնաշենքի պատերում կան առանձին ճաքեր մինչև 2 մմ բացվածքով (նկ. 2), ինչպես նաև երկայնական ու լայնական պատերի հանդիպակաց տեղամասերում առաջացել են տարանջատման ճաքեր մինչև 1,5 մմ բացվածքով (նկ. 3):



նկ. 2 Պատերում առկա ճաքերի տեսքը

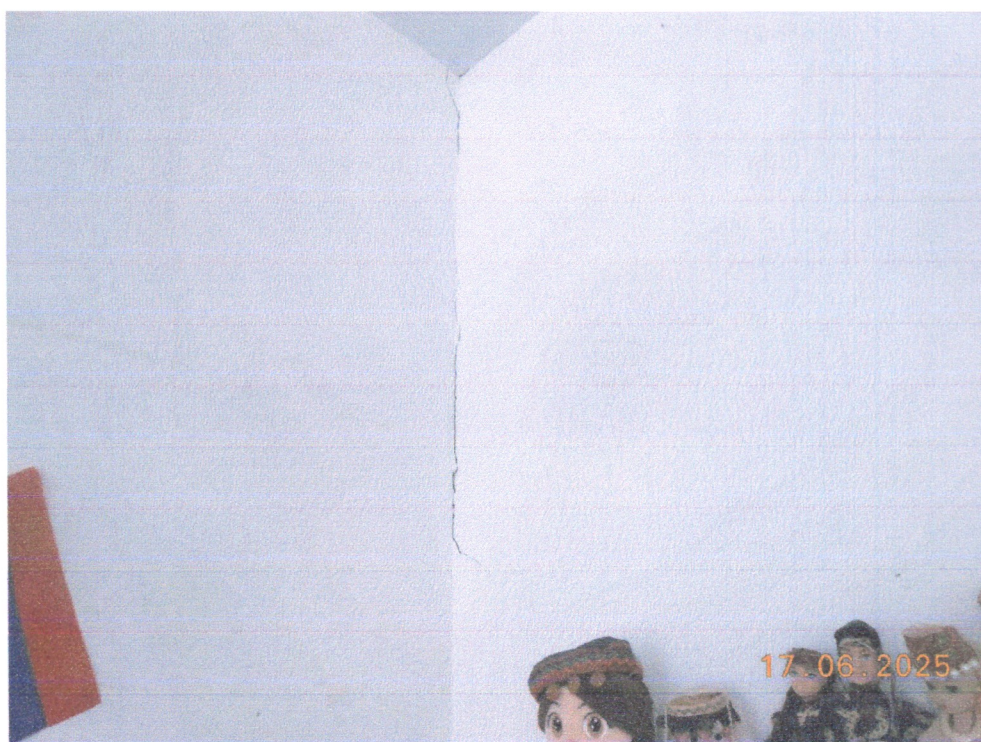

նկ. 3 Երկայնական ու լայնական պատերի հանդիպակաց տեղամասերում տարանջատման ճաքերի տեսքը

- Մասնաշենքի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրությունները կազմում են 22-24 ՄՊա:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից մասնաշենքի տեխնիկական վիճակն ընդհանուր առմամբ գնահատվում է **բավարար**, իսկ վնասվածության մակարդակն ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.04–2020 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափանիշների դասվում է **2-րդ աստիճան**:

Մասնաշենքի վերակառուցման նվազագույն թույլատրելի մակարդակն ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.06-2014 նորմերի հավելված 1-ի ընդունվում է սեյսմազինվածության բարձրացում:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և նկատի ունենալով մասնաշենքի բավարար տեխնիկական վիճակը, դրա հիմնանորոգումը տեխնիկապես հնարավոր է հետևյալ հանձնարարականների կատարման պայմանով.

- Ճշգրտել տարածքի սեյսմաերկրաբանական պայմանները,
- Կատարել մասնաշենքի հիմքերի ուժեղացումը միաձույլ երկաթբետոնե ընդլայնման և անհրաժեշտության դեպքում տակդիրման եղանակով,
- Մասնաշենքի պատերն ուժեղացնել պողպատե ցանցի վրայով ցեմենտաավազային տորկրետ սվաղով, ընդ որում արտաքինները միակողմանի, իսկ ներքինները երկկողմանի,
- Մասնաշենքի ներքին երկայնական պատի ընդհատված տեղամասում, դրա երկայնական առանցքի շարունակությամբ, իրականացնել միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակ, սկսած հիմքերից,
- Մասնաշենքի ծածկերը հորիզոնական հարթություններում կոշտ սկավառակների բերելու նպատակով, ծածկասալերի մաքուր մակերևույթի վրա տեղադրել պողպատե ցանցեր, ամրակապելով դրանք ծածկասալերի ու դրանց միջև երկայնական արանքներում տեղադրվող պողպատե հարթ կարկասների հետ և բետոնացնել B15 դասի մանրահատիկավոր բետոնով, նախապես կատարելով տանիքի, բաժանարար պատերի և միջնորմների ապամոնտաժումը,
- Վերականգնել մասնաշենքի տանիքը և կատարել վերահատակագծման աշխատանքները,
- Մասնաշենքում կատարել հիմնանորոգման աշխատանքներ,
- Մասնաշենքի շուրջ իրագործել կանոնակարգված ջրահեռացմամբ նոր սալվածք:

Բոլոր նշված շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել գործող շիննորմերին համապատասխան մշակված նախագծի համաձայն:

Մասնաշենքի պահպանումը, ուժեղացման աշխատանքների կատարման պայմանով, կամ դրա ապամոնտաժումը պետք է որոշել համապատասխան տեխնիկատնտեսական հաշվարկի համադրման միջոցով:

Կենցաղասպասարկման մասնաշենքը

Այն թեք տեղանքի հարթեցված տեղամասում 1960-ական թվականների վերջում տիպարային նախագծով իրականացված, հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով, $\approx 6,2 \times 15,8$ մ արտաքին եզրաչափերով, 1 հարկանի, հասարակական գործառնական նշանակության առանձին կառույց է (նկ. 4):



նկ. 4 Կենցաղասպասարկման մասնաշենքի տեսքը

Մասնաշենքը աջ կողմակատից ունի $\approx 3,0 \times 5,0$ մ չափերով միահարկ կցակառույց հատվածամաս (նկ. 5):



նկ. 5 Կցակառույց հատվածամասի տեսքը

Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է երկայնական ու լայնական պատերով և վերնածածկով:

Պատերի հիմքերը ժապավենային են, խամքաբաբետոնից:

Պատերն իրականացված են տուֆաքարի «միդիս» տիպի շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ:

Պատերում բացվածքների բարավորները միաձույլ երկաթբետոնից են:

Վերնածածկն իրականացված է միաձույլ երկաթբետոնե սալերի տեսքով:

Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծալեղային համակարգով, պողպատե թիթեղից ծածկույթով, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ:

Ջննմամբ պարզվեց հետևյալը՝

- Մասնաշենքի կրող կոնստրուկցիաները չունեն որևէ նշանակալի ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում:
- Մասնաշենքի աջ կողմակատից կցակառույց հատվածամասն իրականացվել է 3 արտաքին պատերով, փայտե տաքրերից վերնածածկով, որպես օժանդակ տարածք:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից մասնաշենքի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է ***բավարար***, իսկ վնասվածության մակարդակն ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.04–2020 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափանիշների դասվում է ***2-րդ աստիճան***:

Մասնաշենքի վերակառուցման նվազագույն թույլատրելի մակարդակն ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.06-2014 նորմերի հավելված 1-ի ընդունվում է սեյսմազինվածության բարձրացում:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և նկատի ունենալով մասնաշենքի բավարար տեխնիկական վիճակը, դրա հիմնանորոգումը տեխնիկապես հնարավոր է հետևյալ հանձնարարականների կատարման պայմանով.

- Ապամոնտաժել մասնաշենքի կցակառույց հատվածամասը և անհրաժեշտության դեպքում վերականգնել՝ գործող շիննորմերին համապատասխան կոնստրուկտիվ համակարգով,
- Կատարել պատերի հիմքերի ուժեղացումը միաձույլ երկաթբետոնե ընդլայնմամբ,
- Մասնաշենքի պատերն ուժեղացնել պողպատե ցանցի վրայով, ցեմենտավազային տորկրետ սվաղով, արտաքինները միակողմանի, ներսի կողմից, իսկ ներքինները երկկողմանի,

- Համապատասխան կոնստրուկտորական վերահաշվարկի հիմնավորմամբ, մասնաշենքում իրագործել լայնական միաձույլ երկաթբետոնե դիաֆրագմաներ կամ շրջանակներ, սկսած հիմքերից,
- Մասնաշենքում կատարել հիմնանորոգման աշխատանքներ,
- Մասնաշենքի շուրջ իրագործել կանոնակարգված ջրահեռացմամբ նոր սալվածք:

Բոլոր նշված շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել գործող շիննորմերին համապատասխան մշակված նախագծի համաձայն:

Դաստիարակչական միահարկ մասնաշենքը

Այն թեք տեղանքի վրա, բարեգործական ֆինանսավորմամբ 2015 թվականին իրականացված, հատակագծում ուղղանկյունաձև ուրվագծով, $\approx 12,4 \times 15,3$ մ արտաքին եզրաչափերով, հասարակական գործառնական նշանակության, 1 հարկանի առանձին կառույց է (նկ. 6):



նկ. 6 Միահարկ դաստիարակչական մասնաշենքի տեսքը

Մասնաշենքի կոնստրուկտիվ համակարգը կարկասային է, լուծված երկայնական միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակներով, երկայնական ու լայնական պատերով և վերնածածկով:

Շրջանակների սյուների ու պատերի հիմքերը ժապավենային են, խամքարաբետոնից ու միաձույլ երկաթբետոնից:

Շրջանակների սյուներն ունեն $\approx 40 \times 40$ սմ լայնական հատվածքի չափեր, իսկ պարզունակները $\approx 50 \times 40$ սմ:

Պատերն իրականացված են կանոնավոր ձևի տուֆաքարի երկշերտ շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ:

Պատերում բացվածքների բարավորները միաձույլ երկաթբետոնից են:

Մասնաշենքի գլխավոր ճակատը լուծված է ճարտարապետական հորինվածքով և երեսպատված է դեկորատիվ քարի սալիկներով:

Վերնածածկն իրականացված է միաձույլ երկաթբետոնե սալերի տեսքով:

Տանիքը լանջավոր է, փայտե ծալեղային համակարգով, պողպատե թիթեղից ծածկույթով, կազմակերպված արտաքին ջրահեռացմամբ:

Մասնաշենքի շինարարական աշխատանքները չեն հասցվել ավարտին, մասնավորապես.

- չի իրականացվել արտաքին պատերի հարդարումը (երեսպատումը), բացառության գլխավոր ճակատի,
- իրականացված չէ մասնաշենքի շուրջի սալվածքը,
- չեն կատարվել տարածքի բարեկարգման աշխատանքները,

Զննմամբ պարզվեց հետևյալը՝

- Մասնաշենքն իր ծավալահատակագծային ու կոնստրուկտիվ լուծումներով հիմնականում բավարարում է գործող ՀՀՇՆ.20.04-2020 նորմերի դրույթներին (մասնաշենքն ունի միայն մուտի ու ելքի մեկ բացվածք, եվակուացիոն մուտքերը բացակայում են):
- Մասնաշենքի կրող կոնստրուկցիաները չունեն ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ: Դրանք գտնվում են լավ տեխնիկական վիճակում:
- Մասնաշենքի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրությունները կազմում են 28-30 ՄՊա (նկ. 7):



ՆԲԲ «ԱՍՏԳԳԻ»
 ՂԿՈՏՎԵՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏԱՆՆԵՐ
 «ՔԱՂԱՔԱՇՈՒՆՆԵՐ»

նկ. 7 Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների բետոնի փաստացի ամրության որոշման գործընթացի տեսքը

- Մասնաշենքի ներքին տարածքը գտնվում է նորոգման վիճակում:

Ելնելով հետազննության արդյունքներից մասնաշենքի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է **լավ**, իսկ վնասվածության մակարդակն ըստ գործող ՀՀՇՆ 20.04–2020 նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափանիշների դասվում է **1-ին աստիճան**:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը մասնաշենքի բնականոն ու անվտանգ շահագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- Կատարել մասնաշենքի արտաքին պատերի դրսի մակերեսի հարդարումը կամ երեսպատումը,
- Մասնաշենքի շուրջ իրականացնել կանոնակարգված ջրահեռացմամբ նոր սալվածք, նախապես կատարելով արտաքին պատերի ուղղաձիգ ջրամեկուսացումը,
- Մասնաշենքում իրագործել մուտք ու ելքի լրացուցիչ բացվածքներ:
- Կատարել մասնաշենքի շրջի տարածքի բարեկարգումը:

Բոլոր նշված շինարարական ավարտական աշխատանքները պետք է կատարել անհատական մշակված նախագծի համաձայն:

Լաբորատորիայի վարիչ՝

Ճարտարագետ՝

Ռ.Խաչատրյան

Մ.Հարությունյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001425, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒՂՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՋՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(ընդարձակության քաղաքական գործունեության տեսակը)

ՏՐԱՎԱԾ Է

2024-09-25, «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԲԲԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, ընդարձակության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՆԱՔԵՌ-ՋԵՅԹՈՒՆ, Ա. ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ Փ., 3

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 25.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG8F-92E3-BFD1-C789

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):