



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

<<ԱԼԵՆՇԻՆ>>

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

15.06.2025թ.
Թիվ 14/25
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-001523

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՎԱՆԱԶՈՐԻ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՎԲԿ-ՄԱԾՁԲ-25/105

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ -ի
"ՆԱՐԵԿ" մասնաձեռնի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ**

ՎԱՆԱԶՈՐ 2025



«Հաստատում եմ»

«ԱԼԵՆՇԻՆ» ՍՊԸ տնօրեն

-----Ա. Սահակյան

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ -ի "ՆԱՐԵԿ" մասնաձեռնի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

Հետազոտությունը կատարվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, ՓԲԸ-ն ի դեմս տնօրեն Մ.Հագոյանի և <<ԱԼԵՆՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա Սահակյանի միջև կնքված 10.06.2025 թ, ՎԲԿ-ՄԱԾՁԲ-25/105 պայմանագրի համաձայն:

Հետազոտվող բժշկական կենտրոն ՓԲԸ -ի մասնաձեռնի տեխնիկական վիճակը գնահատվել է ըստ գործող նորմատիվ փաստաթղթերի (ՀՀԾՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծային նորմեր» և «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության և վկայագրավորման /անձնագրավորման/ մեթոդական ցուցումներ»), ինչպես նաև ՀՀԾՆ 20.06.2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում» հիմնական դրույթների:

Ստորև բերվում են մասնաձեռնի տեխնիկական նկարագիրն ու զննման արդյունքները:

Նկ.1 „Նարեկ“, հիվանդանոցի մասնաձեռնի ընդհանուր տեսքը գլխավոր ճակատից



նկ. 2, 3, 4 „Նարեկ”, հիվանդանոցի մասնաշենքի ընդհանուր տեսքերը տարբեր ճակատներից



նկ. 5, 6, „Նարեկ“, հիվանդանոցի մասնաշենքի ընդհանուր տեսքերը տարբեր ճակատներից



նկ. 7, 8 „Նարեկ“, հիվանդանոցի մասնաշենքի ընդհանուր տեսքերը տարբեր ճակատներից



նկ. 9, 10, 11 „Նարեկ“, հիվանդանոցի մասնաշենքի ընդհանուր տեսքերը տարբեր ճակատներից



նկ. 12, 13, 14 „Նարեկ,, հիվանդանոցի մասնաշենքի ընդհանուր տեսքերը տարբեր ճակատներից




նկ.15,16,17,18, 19,20,21 „Նարեկ,, հիվանդանոցի մասնաշենքի պատերի, առաստաղի ծածկի և հատակի սանդղավանդակների վիճակները





Հետազոտվող հիվանդանոցի շենքն 1990-ական թվականներին կառուցված խաչաձև հատակագծով, երկհարկանի, իսկ թևերի հատման ընդհանուր հատվածամասի վրա բարձրացված է տեխնիկական հարկը 16,2*16,2մ առանցքային չափերով, որտեղ տեղակայված են օդափոխության համակարգի սարքավորումները և էլ վահանակները: Երկայնական և լայնական թևերի առանցքային չափերն են համապատասխանաբար 16,2*56,1 մ և 16,2*37,8 մ: Արտաքին պատերը միաձույլ երկաթբետոն են 26 սմ հաստությամբ: Արտաքինից տաքացված են փրփրապլաստե սալերով 14 սմ հաստությամբ, որի վրա իրականացված է ճակատային ծեփամածկում ցանցի վրա: Միջհարկային ծածկը միաձույլ երկաթբետոնե սալ է +3,900 նիշի վրա: Երկրորդ հարկի ծածկը կառուցված է փայտե հեծաններով, իսկ միջհեծանային տարածքը լրացված է փրփրապլաստե սալերով 20 սմ հաստությամբ: Տանիքը իրականացված է փայտե կոնստրուկցիաներով, որի վրա տախտակամածն է և ճկուն կղմինդրով տանիքածածկը: 1-ին և 2-րդ հարկերում միջնորմները գիպսաստվարաթղթե են՝ իրականացված մետաղական

հիմնականախֆի վրա: Հիմնականախֆը 2 կողմերից երեսապատված է 2 շերտ գիպսաստվարաթղթով 12,5մմ հաստության: Հիմնականախֆը լցված է ձայնամեկուսիչ նյութով: 1-ին և 2-րդ հարկերում միջնորմները իրականացված են երկշերտ գիպսաստվարաթղթե սալերով մետաղական հիմնականախֆի վրա: Առաստաղը կախովի է "արմատրոնգ" տիպի հատակից 2,7մ բարձրության վրա: Պատուհանները մետեղապլաստ են, գտնվում են լավ վիճակում: Դռները փայտից են, երեսապատված, գտնվում են լավ վիճակում: Գոյություն ունեցող շենքի կենտրոնական մասի/հատակագծում՝ քառակուսի/ տանիքը քառալանջ է, իսկ թևերի տանիքը ծրարածն է որոնք հարում են կենտրոնական մասին: Տանիքի կոնստրուկցիան ամբողջությամբ փայտից է, իսկ ծածկույթը ճկուն կղմինդր է՝ տախտակե տախտակամածի վրա: Ծեփի արտաքին պատերը միածույլ երկաթբետոն են, որի վրա ամրացված է ջերմամեկուսիչ շերտ 14սմ հաստությամբ և սվաղած է ճակատային մածիկով՝ ցանցի վրա: Որմնախարիսխը՝ $\pm 0,000$ նիշից 1մ բարձրությունից երեսապատված է 30սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով: Անձրևաջրերի հեռացման ջրատար խողովակները իրականացված են ցինկապատթիթեղից, որոնք միմյանց միացված են զոդումով: Հիվանդանոցի տարածքը գտնվում է Բաթումի և Բանակի փողոցների խաչմերուկի հարավ-արևելյան կողմում: Հիվանդանոցի հարևանությամբ տարածքի հարավային մասում գտնվում է կաթալատունը: Հիվանդանոցի տարածքը շրջափակված է տարբեր բարձրությունների հենապատերով, որոնց վրա տեղադրված են մետաղական ճաղվոր ցանկամած

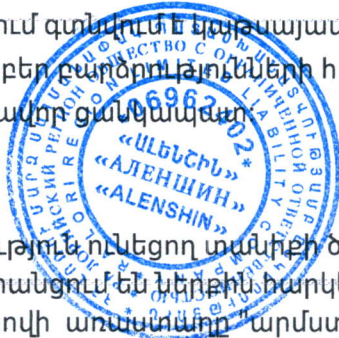

Հետազննությամբ պարզվել է.

Գոյություն ունեցող տանիքի ծածկույթը տեղ-տեղ վնասված է, որտեղից անձրևաջրերը թափանցում են ներքին հարկերը, որի հետևանքով մասամբ վնասվել են 1-ին և 2-րդ հարկերի կախովի առաստաղը "արմատրոնգ տիպի", գիպսաստվարաթղթե միջնորմները, վինիլե հատակները: Անձրևաջրերից վնասված գիպսաստվարաթղթերը և ձայնամեկուսիչը պետք է քանդել պահպանելով հիմնականախֆը և վերականգնել նմանատիպ նյութերով: Վնասված դռները նախատեսվում է վերանորոգել կամ փոխարինել 2-րդ հարկի ապամոնտաժված դռներով: 2-րդ հարկի նախատեսվում է քանդել "արմատրոնգ" տիպի առաստաղների պանելները, որոնցով պետք է վերականգնել 1-ին հարկի վնասված-քայքայված առաստաղները, իսկ 2-րդ հարկի առաստաղը իրականացնել նոր "արմատրոնգ" տիպի պանելներով: Պետք է քանդել հատակների ծածկույթը՝ վինիլե և կերամիկական սալիկներով իրականացված, սանհանգույցներում և սենյակներում՝ պատերի կերամիկական սալիկներով երեսապատվածքը, 2-րդ հարկի "Արմատրոնգ" տիպի առաստաղը ամբողջությամբ, որի մի մասով պետք է վերակառուցել-վերականգնել 1-ին հարկի վնասված "Արմատրոնգ" տիպի առաստաղը: Գոյություն ունեցող տանիքի ծածկույթը տեղ-տեղ վնասված է, որտեղից անձրևաջրերը թափանցում են ներքին հարկերը:

Նախատեսել տանիքը հիմնանորոգել, որի համար անհրաճեշտ է իրականացնել հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- քանդել տանիքի ջրամեկուսիչ ծածկույթը
- դիտարկել փայտե կոնստրուկցիայի և տախտակամածի վիճակը
- վնասված, փթած, նեխած փայտե կոնստրուկցիաները և տախտակամածի հատվածները փոխարինել նորերով
- փայտե կոնստրուկցիաները, տախտակամածը և փայտե դետալները ամբողջությամբ մշակել լիականեխիչ-հրդեհապաշտպան լուծույթով
- տախտակամածի վրա իրականացնել ջրամեկուսիչ ծածկույթի /ճկուն կղմինդր/ շերտերը

• վերանորոգել վնասված ջրատար խողովակները
 Բազալտե սալիկների զգալի մասը անջատված են պատից, մոտ 50%-ը ենթակա է
 վերանորոգման, այսինքն անջատված սալիկները հանել և նորից տեղադրել սալիկի սոսնձի վրա:
 Շենքի արտաքին պատերի որմնախարսից վերև վնասված հատվածների սավաղը քանդել,
 մաքրել և սվաղել ճակատային ծեփամածիկով: Շենքի ճակատները ներկել ճակատային ներկով:
 Արտաքին պատուհանագոգերը պաշտպանված են ցինկապատ թիթեղե
 արցունքաթափերով, որոնք պետք է ապամոնտաժել և փոխարինել բազալտե
 սալիկներից պատուհանագոգերով (30*250մմ):
 Հենապատերը սվաղած են ց/ավազե շաղախով, որոնց մեծ մասը անջատված են պատերից,
 որոնք պետք է ամբողջությամբ քանդել և պատերի մակերևույթները նախապատրաստել նոր
 սավաղի և բազալտե սալիկներով
 երեսապատման համար:
 Տարածքի շենքի շուրջ բարեկարգել կանաչապատ տարածքները, կատուցել
 մայրերը և երթևեկելի գոտին:

Եզրակացվում է.

Ելնելով հետազննության արդյունքներից և վերը նշված նորմերի պահանջներից (շենքը
 գտնվում է սեյսմիկ 3-րդ գոտում), ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ -ի
 " ՆԱՐԵԿ " մասնաշենքի հիմնական կրող և ինքնակրող կոնստրուկցիաների տեխնիկական
 վիճակն, ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է **«բավարար»**, շենքի ընդհանուր վնասվածության
 մակարդակը դասվում է **2-րդ (երկրորդ) աստիճանի**: Շենքը ենթակա է վերանորոգման, մաշված-
 վնասված էլեմենտների և հատակների վերականգմամբ:

Շենքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները կատարել ընդունված կարգով
 հաստատված նախագծով՝ հաշվի առնելով հետազննությամբ նշված թերությունները:

« Ալենշին » ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Ա. Սահակյան

Մասնագետ՝



Ա. Բեգլարյան





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001523, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ԳՐԾԽՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԴՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆԱՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(ընդարձակված ընդգրկված գործունեության տեսակը)

ՏՐԱՎՄԵ

2024-10-14, «ԱԼԵՆՇԻՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիայի տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, ընդարձակված գործունեության տարածքի անվանումը)

ՀՀ, ԼՈՒԻ, ՎԱՍԱԶՈՐ, ՎԱՍԱԶՈՐ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, 9Ա, 6

(գտնվելու վայրը՝ արդ թվում, անհատ ձեռնակապիտոլի իրավունք՝ անունը, ազգանունը և թանկության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGC6-D49C-CBE3-5259

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային ընթերցանակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



